





ANEXO VI - PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO







**ANEXO VI.1 – FICHAS DE SITIO** 



Ficha de Sítio

Sítio n.º 01

CNS 19741 Designação Bacêlos

Tipo de Sítio Casal rústico

Período Romano

Classificação Sítio com potencial arqueológico

Legislação PDM de Coimbra, art. 17°, Planta de Ordenamento —

Sítios com potencial arqueológico e outros bens

imóveis de interesse patrimonial, nº 22

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2018a, Anexo II, n.º 1; Correia, 1940,136

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Estrada nº IP3 Acessibilidade Estradão

Lugar

Freguesia UF de Souselas e Botão

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 P 368847 M 174609

Altitude 36

Âmbito geológico Calcários

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

"A estação arqueológica estende-se por uma encosta suave, voltada a norte, fronteira a Zouparria do Monte, ocupando duas ou três parcelas paralelas e a poente do IP3. Saindo de Zouparria do Monte, pela estrada 538, em direcção à passagem sob o IP3, virase, antes desta, por um caminho para Sul uns 100 metros, tomando um outro caminho à direita até umas parcelas com oliveiras a uns 50 metros. Pequeno fragmento de tegula entre os fragmentos, muito rodados, de cerâmica de construção."(Endovélico).

Cronologia dos materiais Romano

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

3.00.101

# Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

#### Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não se observaram materiais arqueológicos à superfície do terreno. Por este motivo, não é possível proceder à sua avaliação patrimonial e de impactes. Contudo, a minimização de impactes considera a possibilidade deste sítio arqueológicos ter potenciais impactes negativos diretos.

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Area afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial

Classe de Impacte Patrimonial

# Imagem:





Ficha de Sítio

Sítio n.º 02

Designação Vale de Jerbe 1

Tipo de Sítio Casa de apoio agrícolaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

#### Bibliografia

#### Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 220 M 199878 P 377204 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 215 Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, que foi parcialmente reaproveitado para fazer um telheiro.

#### Descrição das estruturas

Construção semi-destruída, com telhado de 2 águas. O corpo principal foi reaproveitado para a construção de um telheiro e de uma capoeira.

### Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de granito.

Materiais de construção

# Interpretação funcional das estruturas

Casa de apoio agrícola

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Mau

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 4,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0



Ficha de Sítio

Sítio n.º 03

Designação Quinta da Lavoura 1

Tipo de Sítio Casa de apoio agrícola Classificação
Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Pastoreio

CMP 1:25000 221 M 201117 P 379364 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 212 Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, que se encontra em relativo bom estado de conservação

Descrição das estruturas

Construção de planta alongada, telhado de 2 águas, com várias entradas de acesso ao interior e janelas para a circulação de ar.

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra

Materiais de construção

Blocos de pedra com dimensão variada, argamassa grosseira, madeira e telha

Interpretação funcional das estruturas

Casa de apoio agrícola

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido Valor histórico Reduzido Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 6

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 04 CNS 0

Designação Escola Cantina Salazar

Tipo de Sítio EscolaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Carvalho, 1999b; CMSCD, 2015d

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº 1569

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 200951 P 379773 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 173 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Escola do Estado Novo de formas elaboradas, adaptada à topografia do terreno, de planta composta irregular e volumes diferenciados; arcarias a pleno centro, rigidez das formas, ausência de decoração. Apresenta salas de aula, refeitório e habitação para professores. Acesso principal descentralizado relativamente à fachada e com forte demarcação. Possui quadro preto original do Estado Novo, em forma de tríptico, com parte central de maior altura, para lateralmente se colocarem as fotografias do Chefe do Estado e do Presidente do Conselho de Ministros." (Carvalho, 1999b)

#### Descrição das estruturas

"Planta rectangular, composta e irregular, com disposição horizontal das massas e cobertura de telhados diferenciados de 1, 2 e 4 águas. Fachada principal orientada a NE. com escadaria de acesso à porta principal de arco a pleno centro ladeada por fenestrações rectangulares. A SE., corpo cego com chaminé exterior e, a NO., 3 óculos circulares sobrepostos. Corpo em plano mais recuado com acentuada inclinação e 3 fenestrações rectangulares. Cornija circunda todo o conjunto. Alçado SE. com 3 fenestrações rectangulares. Alçado SO. marcado por porta de acesso a corpo lateral. Segue-se-lhe corpo principal com porta e diversas fenestrações nos 2 pisos. Corpo saliente de chaminé de grandes proporções que percorre todo o alçado. Corpo saliente. Arcaria de 3 arcos a pleno centro, que se prolonga para o alçado NO., sustentando cobertura de pátio. Alçado NO. com arcaria dupla de arcos a pleno centro e, sobre ela, 2 pequenas fenestrações quadrangulares. INTERIOR de átrio central que comunica para corredor de acesso a salas de aula, de apoio, a biblioteca e a refeitório. Cozinha, dispensa e outros compartimentos. No piso inferior, salas e acesso ao recreio. Tectos em madeira." (Carvalho, 1999b)

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Escola primária

Elementos datantes da estrutura

# Observações

"ARQUITETO: Rogério de Azevedo (1938).

1938 - plano para a escola-cantina da autoria de Rogério de Azevedo; 1940 - construção da escola e da cantina, esta última mantida por generosos donativos do comendador José Justino, que fizera fortuna no Brasil, bem como de António Nogueira da Silva e a família Perestrelo Botilheiro; 28 abril - inauguração do edifício; 1997, 05 dezembro - passagem da escola para administração da Câmara Municipal de Santa Comba Dão; 2009, 30 junho - o ensino passa para novo estabelecimento, ficando a escola abandonada; 2019, agosto - início das obras de adaptação do edifício a museu.

\*1 Existe um projeto camarário para aí instalar um centro interpretativo quer da figura de Oliveira Salazar, quer do Estado Novo" (Carvalho, 1999b)

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Imagem:



Valor histórico Médio

Valor simbólico Médio

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente Intensidade de afetação

5	Área afetada
1	
1	Valor Patrimonial 7,1429

Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 0





#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 05

Designação Via Aeminium a Araocelum - troço Santa Comba Dão a São João de Areias

Tipo de Sítio Via Classificação
Período Romano Legislação

Idade Média ZEP

Moderno / Contemporâneo Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Soutinho, 2019a e 2019c

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 634

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia São João de Areias, UF de Óvoa e Vimieiro, Relevo Várzea

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 200449 P 380425 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 128 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

#### Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Itinerário de Coimbra a Mangualde. A parte inicial até Santa Comba Dão segue o mesmo trajecto do Itinerário Coimbra - Viseu, derivando deste em direcção à travesssia do rio Dão para o Vimieiro. A partir daqui tomana a direcção nordeste por Carregal do Sal e Canas de Senhorim, podendo bifurcar aqui para Viseu por Carvalhal Redondo e Santar ou continuar na mesma directriz rumo a Mangualde." (Soutinho, 2019c)

### Descrição das estruturas

Via antiga destruída no processo de construção da EN 634

Modo de construção

Materiais de construção

# Interpretação funcional das estruturas

Via "fóssil"

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível identificar vestígios da antiga via romana na área de incidência de projeto, porque já não vestígios da antiga calçada. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Valor da inserção paisagística Valor da conservação Valor da monumentalidade Valor da raridade (regional) Valor científico Valor histórico

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Intensidade de afetação Área afetada



Valor Patrimonial 0 0

> Valor do Impacte Patrimonial 0 Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

# Imagem:



Valor simbólico



Ficha de Sítio

Sítio n.º 06

Designação Capela do Senhor da Ponte

Tipo de Sítio CapelaClassificaçãoPeríodo Moderno / ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia CMSCD, s.d.a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 210 M 200533 P 380659 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude 140 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Urbano

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Esta capela data do século XVIII e pertence ao estilo barro

"Esta capela data do século XVIII e pertence ao estilo barroco. Foi removida do seu local de origem, junto à antiga ponte sobre o Rio Dão, tendo sido reconstruída no sítio onde atualmente se encontra, em consequência do enchimento da Albufeira da Barragem da Aguieira." (CMSCD, s.d.a)

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Capela

Elementos datantes da estrutura

5

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Médio

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 14,143

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 07 CNS 0

Designação Memoriar

Tipo de Sítio Escultura Classificação Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Estrada nº IP3 Topónimo Acessibilidade Via rápida

Lugar Âmbito geológico Granitos

Relevo Colina Suave Freguesia UF de Tondela e Nandufe

Concelho Tondela

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 199 M 203877 P 395237

Altitude 283

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Escultura de estética contemporânea

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

**Escultura** 

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Total

Valor Patrimonial 12,571

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 39,286





# Ficha de Sítio

Sítio n.º 08 CNS 0

Designação Monumento aos Combatentes do Ultramar

Tipo de Sítio Instalação artística

Classificação Bem com interesse municipal

Período Contemporâneo

Legislação PDM de tondela, art. 13° e 15°, Planta de património

arquitectónico, nº 1W

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia S.A., s.d.a, n.º 146

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Via rápida Estrada nº IP3

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Tondela e Nandufe Relevo Colina Suave

Concelho Tondela Coberto vegetal Sen

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 199 M 203949 P 395192

Altitude 280

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido
Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Instalação artística de estética contemporânea

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Instalação artística

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Médio

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 10,429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 09

Designação Coreto de Santa Cruz

Tipo de Sítio Coreto e cruzeiroClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

#### Bibliografia

#### Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 234

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 201646 P 379644 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 217 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

# Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta octogonal, que se encontra em bom estado de conservação e associado ao parque de festas da Igreja de Santa Cruz. Ao seu lado existe um cruzeiro.

#### Descrição das estruturas

Construção atual com um cruz no telhado. O cruzeiro é feito com blocos de granito e assenta numa base com 2 degraus.

#### Modo de construção

Construção em alvenaria de cimento e tijolo.

Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

Coreto e cruzeiro.

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 10 CNS 0

Designação Igreja de Santa Cruz

Tipo de Sítio Igreja Classificação Imóvel notável

Período Legislação PDM de Santa Comba Dão, art. 23°

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Amaral, 2008-2012

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 234

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 201690 P 379635 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 215 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, adossado por um corpo de funcionalidade indeterminada (sacristia?). Encontra-se em bom estado de conservação.

Descrição das estruturas

Construção com telhado de duas águas, com um torre sineira sobre o vértice do telhado na fachada principal. Observa-se uma entrada na fachada principal e outra entrada no corpo secundário. Existem várias janelas no piso superior, para entrada de luz.

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Igreja

Elementos datantes da estrutura

5

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 13,286

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0





# Ficha de Sítio

Sítio n.º 11 CNS 0

Designação Chafariz de Santa Cruz

Tipo de Sítio ChafarizClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Amaral, 2008-2012

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 234

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 201749 P 379590 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 220 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Construção recente, com um tanque de médias dimensões servido por uma bica de água.

Descrição das estruturas

Modo de construção

Construção em alvenaria de pedra

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Fonte

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 5,7143

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0





# Ficha de Sítio

Sítio n.º 12 CNS 0

Designação Cemitério do Vimieiro

Tipo de Sítio Cemitério Classificação
Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Carvalho, 1997a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 234

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 201796 P 379573 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 226 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Recinto de planta retangular, delimitado por um muro pintado de branco. O portão principal é feito em ferro forjado.

Descrição das estruturas

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Cemitério

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 9,2857

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 13 CNS 0

Designação Cristo Rei

Tipo de Sítio EsculturaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Amaral, 2008-2012

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 234

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 221 M 201741 P 379623 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 220 Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Escultura de Jesus Cristo, sobre um pódio de grandes dimensões

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

**Escultura** 

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 14,286

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0





#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 14 CNS 0

Designação Cruzeiro de Santa Cruz

Tipo de Sítio Cruzeiro Classificação
Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia CMSCD, 2015d

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 234

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Óvoa e Vimieiro Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 221 M 201729 P 379695 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 208 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Cruzeiro de médias dimensões, que assenta numa base de 3 degraus.

Descrição das estruturas

Modo de construção

Construção em cantaria de pedra

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Cruzeiro

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 8,5714

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 15 CNS 0

Designação Prado 1

Tipo de Sítio CasaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

#### Bibliografia

### Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia São João de Areias Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 210 M 203262 P 380936 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 220 Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, que está abandonado e no processo inicial de ruína.

#### Descrição das estruturas

Construção térrea, com telhado de duas águas, uma chaminé de grandes dimensões na parede lateral, várias janelas e uma entrada na fachada principal.

### Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra

#### Materiais de construção

Blocos de pedra com dimensão variada, telha, argamassa, madeira e vidro.

Interpretação funcional das estruturas

Casa

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Regular

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 4,4286

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 16 CNS 20889

Designação Quinta de Silvares

Tipo de Sítio Sepultura Classificação
Período Alta Idade Média Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Lourenço, 2007a, n.º 46

Recursos com informação

**✓** Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia São João de Areia Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 210 M 204155 P 382039 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 218 Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Sepultura antropomórfica (ovalada), isolada, escavada na rocha granítica e implantada numa encosta. Encontra-se a 200 m de altitude, mede 1,85 m de comprimento, 44 cm de largura máxima e apresenta a particularidade de ser bastante profunda. Apresenta uma cabeceira em arco ultrapassado e está orientada a NE. Não foram encontrados materiais arqueológicos no terreno onde as sepulturas se encontram implantadas. Esta situação poderá estar relacionada com o facto do terreno estar coberto com mato rasteiro, impedindo a visibilidade de vestígios. Destaquese que o sítio encontra-se rodeado a sul por uma linha de água (a cerca de 50 m) e que o rio Dão corre a Oeste (a cerca de 900 m). A defensibilidade do local é reduzida. (Lourenço, 2007)" (Endovélico).

Descrição das estruturas

Modo de construção

Bloco de granito escavado na rocha.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Sepultura escavada na rocha.

Elementos datantes da estrutura

# Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar e caraterizar este elemento patrimonial, porque o terreno encontra-se vedado ao acesso público. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação bibliográfica recolhida e proceder à respetiva avaliação patrimonia e de impactes.

1

5

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Elevado

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 17,143

Classe de Valor Patrimonial A

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

#### Imagem:







## Ficha de Sítio

Sítio n.º 17

Designação Ponte Ferroviária em Treixedo

Tipo de Sítio Ponte ferroviária Classificação
Período Contemporâneo Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Figueiredo, 2002b

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia São João das Areias e UF de Treixedo e Relevo Várzea

Nagozela

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 210 M 203597 P 382828 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 140 Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Ponte ferroviária, assente numa estrutura metálica

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

### Observações

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial		
Qualidade da observação Mínima	Agentes de impacte Inexistente		
Valor da inserção paisagística Sem interesse	1 Intensidade de afetação		
Valor da conservação Bom	5 Área afetada		
Valor da monumentalidade Reduzido	1		
Valor da raridade (regional) Frequente	1 Valor Patrimonial 5,7143		
Valor científico Reduzido	1 Classe de Valor Patrimonial D		
Valor histórico Reduzido	1 Valor do Impacte Patrimonial 0		
Valor simbólico Reduzido	1 Classe de Impacte Patrimonial		

Imagem:



Ficha de Sítio

Sítio n.º 18 CNS 0

Designação S.Miguel 1

Tipo de Sítio Casa de apoio agrícola Classificação
Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

### Bibliografia

#### Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Treixedo e Nagozela Relevo Colina Suave

Concelho Santa Comba Dão Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 210 M 202001 P 384219

Altitude 261

Relevo Colina Suave

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Reduzido Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

# Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

## Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, que se encontra em relativo bom estado de conservação.

#### Descrição das estruturas

Construção com 2 pisos, telhado de 2 águas, uma janela na fachada principal e no piso superior e uma entrada lateral no piso inferior

## Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra.

#### Materiais de construção

Blocos de pedra com dimensão variada, argamassa, telha e madeira.

## Interpretação funcional das estruturas

Casa de apoio agrícola.

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

Ava	liacão	<b>Patrimo</b>	nial
AIU	liuçuo	I aci iiiio	IIIu

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

## Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 6

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial









**ANEXO VI.2 – REGISTO FOTOGRÁFICO** 









Foto 1 - Vista geral do terreno



Foto 2 - Vista geral do terreno









Foto 3 - Vista geral do terreno



Foto 4 - Vista geral do terreno









Foto 5 - Vista geral do terreno

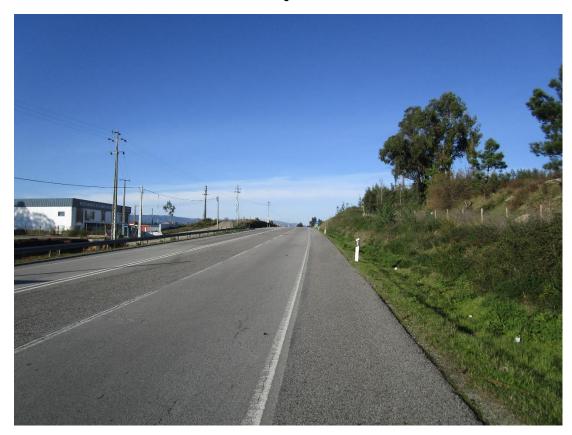


Foto 6 - Vista geral do terreno









Foto 7 - Vista geral da instalação artística



Foto 8 - Vista geral da instalação artística









Foto 9 - Vista geral da instalação artística



Foto 10 - Pormenor da instalação artística









Foto 11 - Vista geral do terreno

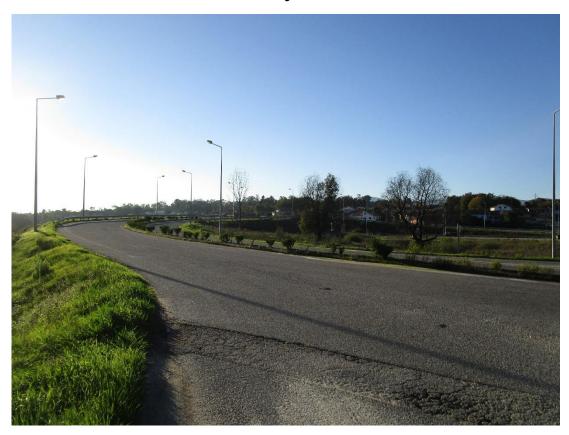


Foto 12 - Vista geral do terreno









Foto 13 - Vista geral do terreno



Foto 14 - Vista geral do terreno









Foto 15 - Vista geral do terreno



Foto 16 - Vista geral do terreno









Foto 17 - Vista geral do terreno



Foto 18 - Vista geral do terreno









Foto 19 - Vista geral do terreno



Foto 20 - Vista geral do terreno









Foto 21 - Vista geral do terreno



Foto 22 - Vista geral do edificado









Foto 23 - Vista geral do edificado



Foto 24 - Vista geral do terreno









Foto 25 - Vista geral do terreno



Foto 26 - Vista geral do terreno









Foto 27 - Vista geral do terreno



Foto 28 - Vista geral do terreno









Foto 29 - Vista geral do edificado



Foto 30 - Vista geral do edificado









Foto 31 - Vista geral do terreno



Foto 32 - Vista geral do terreno









Foto 33 - Vista geral do terreno



Foto 34 - Vista geral do terreno









Foto 35 - Vista geral do edificado



Foto 36 - Vista geral do terreno









Foto 37 - Vista geral do terreno



Foto 38 - Vista geral do edificado









Foto 39 - Vista geral do edificado



Foto 40 - Vista geral do edificado









Foto 41 - Vista geral da fonte

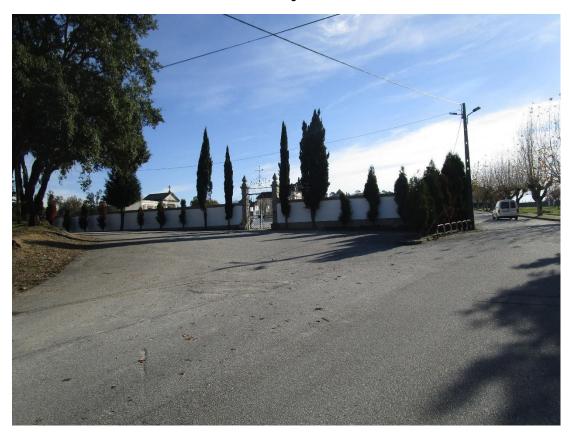


Foto 42 - Vista geral do edificado







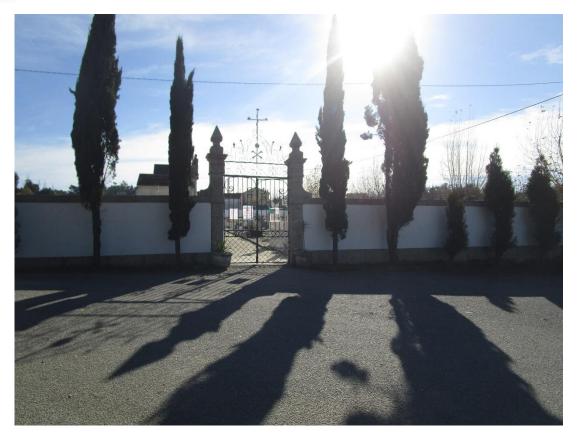


Foto 43 - Vista geral do edificado



Foto 44 - Vista geral da escultura







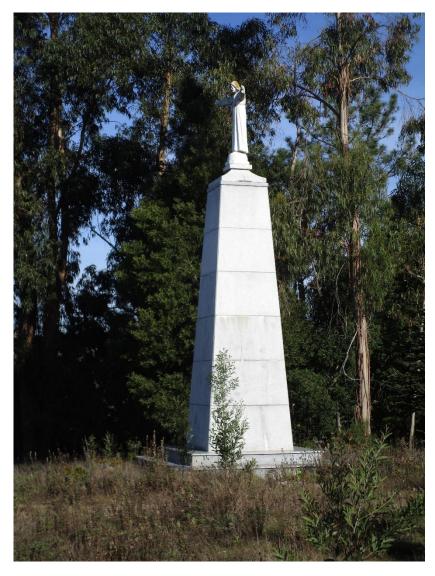


Foto 45 - Vista geral da escultura









Foto 46 - Vista geral do cruzeiro



Foto 47 - Vista geral do terreno









Foto 48 - Vista geral da implantação



Foto 49 - Vista geral do edificado









Foto 50 - Vista geral do terreno



Foto 51 - Vista geral do terreno









Foto 52 - Vista geral do terreno



Foto 53 - Vista geral do terreno









Foto 54 - Vista geral do terreno



Foto 55 - Vista geral do terreno









Foto 56 - Vista geral do terreno



Foto 57 - Vista geral do terreno









Foto 58 - Vista geral do terreno



Foto 59 - Vista geral do terreno









Foto 60 - Vista geral do terreno



Foto 61 - Vista geral do terreno









Foto 62 - Vista geral do terreno



Foto 63 - Vista geral do terreno









Foto 64 - Vista geral do terreno

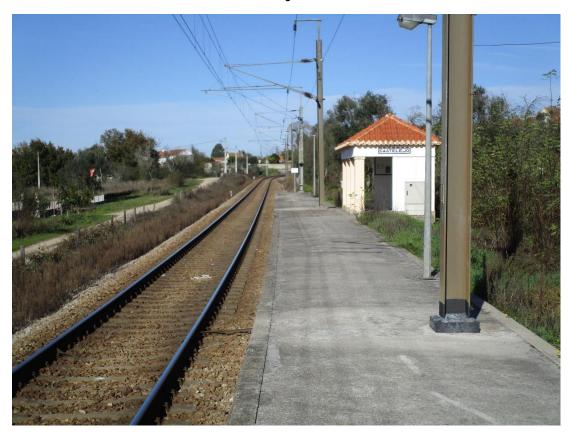


Foto65 - Vista geral de edificado









Foto66 - Vista geral do terreno



Foto 67 - Vista geral de edificado









Foto 68 - Vista geral do terreno



Foto 69 - Vista geral do terreno









Foto 70 - Vista geral do terreno



Foto 71 - Vista geral de edificado









Foto 72 - Vista geral de edificado



Foto 73 - Vista geral do terreno









Foto 74 - Vista geral do terreno



Foto 75 - Vista geral do terreno









Foto 76 - Vista geral do terreno

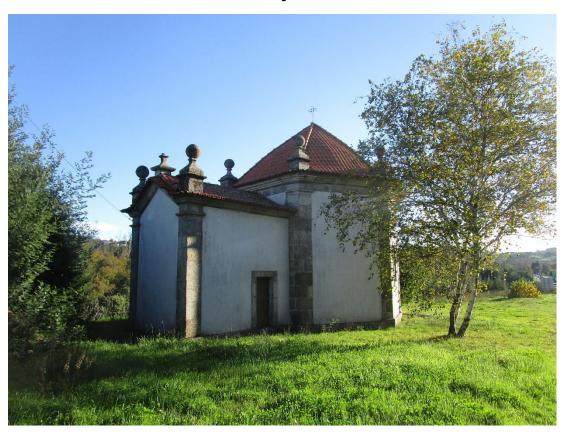


Foto 77 - Vista geral do edificado









Foto 78 - Vista geral do edificado



Foto 79 - Vista geral do terreno









Foto 80 - Vista geral do terreno



Foto 81 - Vista geral do terreno









Foto 82 - Vista geral do terreno



Foto 83 - Vista geral do terreno









Foto 84 - Vista geral do edificado



Foto 85 - Vista geral do edificado









Foto 86 - Vista geral do terreno



Foto 87 - Vista geral do terreno









Foto 88 - Vista geral do terreno







**ANEXO VI.3 – RELATÓRIO DE TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS** 







**ANEXO VI.4 – CARTAS DE VISIBILIDADE**