

agroman.

LENA

A4/IP4 - Sublanço Túnel do
Marão/ Nó de Parada de
Cunhos
Relatório de Monitorização
Ambiental – Campanha 2

A4/IP4 - Sublanço Túnel do Marão/ Nó de Parada de Cunhos

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

ÁGUAS SUBTERRANEAS

ÁGUAS SUPERFICIAIS



EROSÃO HIDRICA

CAMPANHA 2

JANEIRO 2015

Elaborado por:

co mus

REVISÃO	ENTIDADE EXECUTANTE	
	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
03	02/09/2015 	02/10/2015 

FICHA TÉCNICA

PROMOTOR	Consorcio Ferrovia Agroman / Lena engenharia e Construções, S.A.
EQUIPA DE MONITORIZAÇÃO	COLMUS, LDA AV. 1º DE MAIO, EDIFÍCIO CARVALHIDO, ENT.3, 3º PISO, ESC. CP 4600-013 AMARANTE
AMBITO DE MONITORIZAÇÃO	ÁGUAS SUBTERRANEas, ÁGUAS SUPERFICIAIS, EROSÃO HÍDRICA
LOCAL DE MONITORIZAÇÃO	SUBLANÇO TÚNEL DO MARÃO/ NÓ DE PARADA DE CUNHOS, ENTRE O KM 19+635, ATÉ AO KM 29+534
PERIODO DE MONITORIZAÇÃO	Dezembro 2014
COORDENAÇÃO DO PROJECTO	JOANA DUARTE (COLMUS, LDA.). LIC. EM QUÍMICA, PHG EM GESTÃO AMBIENTAL, PHG EM ENERGIAS RENOVÁVEIS

INDICE

1.	APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO	7
A.	PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS.....	8
1.	OBJECTIVOS	8
2.	ENQUADRAMENTO LEGAL	8
3.	ANTECEDENTES	8
4.	APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO	9
5.	ÁREA DE ESTUDO.....	9
6.	PARÂMETROS A MONITORIZAR.....	9
7.	LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS	10
8.	AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO	13
9.	METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS	13
10.	METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS	13
11.	RESULTADOS.....	13
a.	Análises in-situ.....	14
12.	DISCUSSÃO.....	16
B.	PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS.....	18
1.	OBJECTIVOS	18
2.	ENQUADRAMENTO LEGAL	18
3.	ANTECEDENTES	18
4.	APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO	19
5.	ÁREA DE ESTUDO.....	19
6.	PARÂMETROS A MONITORIZAR.....	19
7.	LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS	20
8.	AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO	23
9.	METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS	23
10.	METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS	23
11.	RESULTADOS.....	23
a.	Análises in-situ.....	24
12.	DISCUSSÃO.....	28
C.	PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA EROÇÃO HÍDRICA	29
1.	OBJECTIVOS	29
2.	ENQUADRAMENTO LEGAL	29
3.	ANTECEDENTES	29
4.	APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO	30
5.	ÁREA DE ESTUDO.....	30
6.	PARÂMETROS A MONITORIZAR.....	30

7.	LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS	31
8.	AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO	33
9.	METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS	33
10.	METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS	33
11.	RESULTADOS.....	34
12.	DISCUSSÃO.....	42

Anexo I – FICHAS DE CAMPO DOS RECURSOS HIDRICOS

Anexo II – FICHAS DE CAMPO DA EROSÃO HIDRICA

1. APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente Relatório de Monitorização, referente à campanha 2 da fase de construção foi realizado durante o mês de Janeiro de 2015. Este relatório foi elaborado segundo as normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efectuados, tal como previsto nesta Portaria.

- A. Programa de Monitorização das águas subterrâneas
- B. Programa de Monitorização as águas superficiais
- C. Programa de Monitorização da erosão hídrica

A. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS

1. OBJECTIVOS

A monitorização a realizar permitirá avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos impactos ambientais negativos previstos para alguns factores ambientais, avaliar o cumprimento dos limites estabelecidos na legislação em vigor e obter informação adicional que poderá ser utilizada, posteriormente, quer na reavaliação dos impactos, quer na redefinição das medidas de minimização propostas.

O principal objectivo deste programa de monitorização é controlar a quantidade e a qualidade das águas subterrâneas afectadas no decorrer da obra. O âmbito dos trabalhos a realizar inclui simultaneamente:

- Diagnosticar a situação actual do local em termos de quantidade e qualidade das águas subterrâneas e verificar o cumprimento da legislação versada sobre essa matéria;
- Acompanhar e avaliar os impactos associados à fase de construção do projecto;
- Verificar a necessidade de implementar novas medidas de minimização dos impactos verificados;
- Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental;
- Fornecer elementos para a elaboração de EIA's e RECAPE's de projectos rodoviários.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL

O plano de Monitorização integra os princípios estabelecidos no Plano Geral de Monitorização dos estudos ambientais [Relatório da Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE)/Estudo de Impacte Ambiental (EIA)/Estudo de Medidas de Minimização (EMM)] decorrentes do processo de avaliação de impacte ambiental com a DIA 1290.

O Relatório de Monitorização (RM) segue a estrutura definida no Anexo V da Portaria nº330/2001, de 2 de Abril.

3. ANTECEDENTES

A empreitada em causa tem o propósito de terminar os trabalhos iniciados pela Concessionária da Auto-estrada do Marão, e insere-se na A4 – Auto-estrada do Marão, entre o Túnel do Marão e o Nó de Parada de Cunhos. Ao km 19+635, desenvolve-se para este em direcção a Vila Real, até ao km 29+534, onde estão englobados nós de ligação à rede viária adjacente, Nó de Campeã e Nó de Parada de Cunhos. O Nó de Parada de Cunhos liga à subconcessão da Auto-estrada Transmontana, já em serviço.

4. APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente Relatório de Monitorização referente à campanha 2 da fase de construção foi realizado durante o mês de Janeiro de 2015. Este relatório foi elaborado segundo as normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efectuados, tal como previsto nesta Portaria, sendo constituído pelos seguintes pontos:

1. Introdução
2. Descrição do programa de monitorização
3. Resultados do programa de monitorização
4. Discussão e interpretação dos resultados obtidos
6. Bibliografia
7. Anexos

5. ÁREA DE ESTUDO

Á área de estudo, IP4 - Sublanço Túnel do Marão/ Nó de Parada de Cunhos, localiza-se no concelho de Vila Real, entre o Km 19+635 e o Km 29+534 numa extensão de 10 Km nas freguesias de Campeã, Torgueda, Quintã e Parada de Cunhos.

Esta área é detentora de elevado valor ecológico, quer a nível florístico, como a nível faunístico, pois insere-se no Sítio Alvão/Marão, que reúne uma grande diversidade de habitats.

6. PARÂMETROS A MONITORIZAR

Os parâmetros a monitorizar *in situ*, para as águas subterrâneas estão indicados na tabela seguinte

Tabela 1: parâmetros a monitorizar *in situ*, para as águas subterrâneas

PARÂMETROS IN SITU	pH
	Temperatura (°C)
	Cond. (µS/cm)
	OD (mg/l)
	Estimativa de caudal

7. LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS

Tendo em conta os objectivos definidos no ponto anterior, foram considerados os seguintes critérios na selecção dos locais da rede de monitorização:

- Zonas mais vulneráveis à degradação da qualidade das águas subterrâneas tendo em conta os usos locais da água identificados;
- Tipo de infra-estruturas e densidade dos pontos a montante e a jusante da via
- analisados durante a elaboração do Estudo Ambiental;
- Desenvolvimento da via no local (aterro ou escavação);
- Envolvente das principais escavações;
- Acessibilidade ao local de amostragem;
- Proximidade em relação à via.

Para a selecção dos locais, foram ainda seleccionadas, as captações já existentes, que se encontram o mais próximo possível do traçado.

As medições realizaram-se nos dias 27 de Janeiro de 2015

A localização dos pontos de amostragem definidos está indicada na tabela seguinte e a sua georreferenciação na figura 1.

Tabela 2: localização dos pontos de amostragem para as águas subterrâneas

Ponto	Descrição	Latitude	Longitude	Localização	Imagem
SUB 26	Furo da junta de freguesia de Torgueda utilizada para rega	-7,831698	41,280529	Km 22 +850, a 200 m a norte do traçado	
SUB 27	Fontanário de Torgueda, utilizado para consumo humano pela população e rega	41°16'31.57"N	7°48'47.63"W	Km 24 +250, a 450 m a nascente do traçado	
SUB 28	Mina do Largo da Borralheira, utilizada para rega	41°16'9.17"N	7°49'2.98"W	Km 24 + 700, a 55m a poente do traçado	
SUB 29	Mina do Lameirão, utilizada para rega	41°15'45.47"N	7°48'24.15"W	Km 25 + 700, a 225m a sul do traçado.	
SUB 30	Mina Particular, utilizada para abastecimento doméstico	41° 15' 51.94" N	7° 47' 31.36" W	Km 26 + 950, a 10m a sul do traçado	
SUB 31	Mina Particular, utilizada para rega	-7,776743	41,276206	Km 28 + 500, a 200m a sul do traçado (junto ramo nó de Parada de Cunhos)	

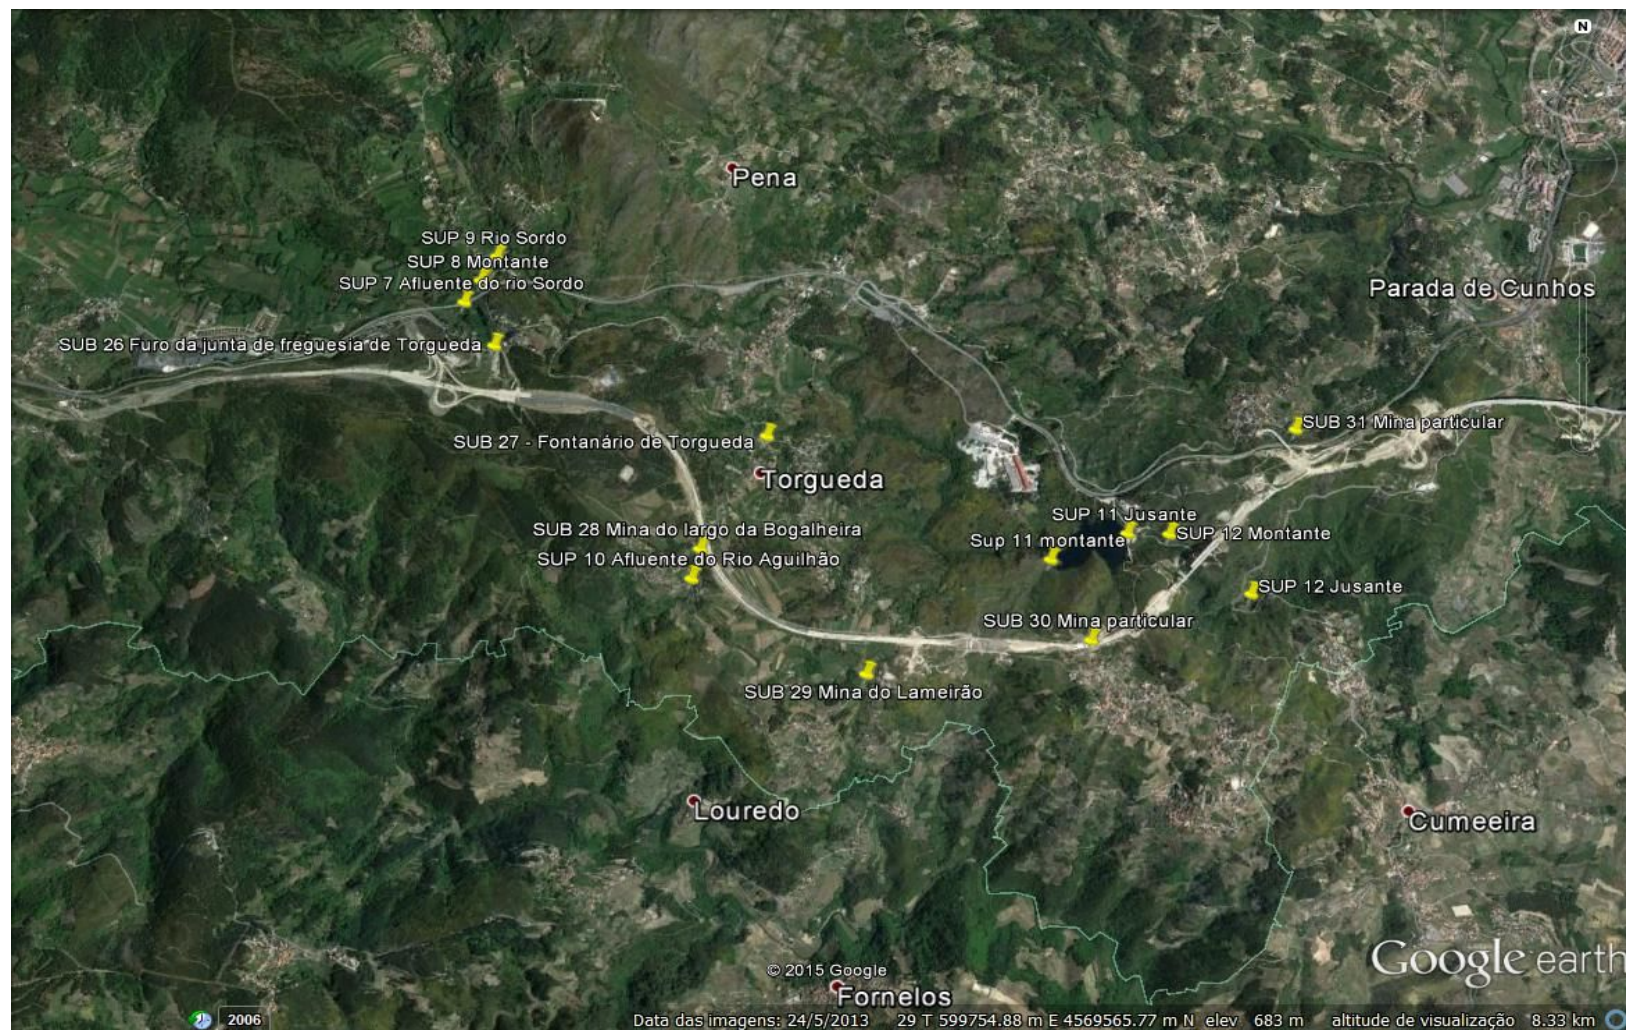


Figura 1: localização dos pontos de amostragem para as águas subterrâneas

8. AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO

A autoria técnica do relatório tem como responsável a empresa COLMUS – Consultoria em Qualidade e Ambiente, Lda., tendo sido reunida para o efeito a equipa técnica, a seguir discriminada:

EQUIPA TÉCNICA DO EIA		FORMAÇÃO ACADÉMICA
Coordenação Técnica do Projecto	Joana Duarte	Lic. Química
Elaboração do relatório		Phg Gestão ambiental
		Phg Energias renováveis
Recursos hídricos	Luságua	

9. METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS

As leituras in situ, tal como o nome indica, são efectuadas no local, imediatamente após estabilização dos parâmetros a analisar e recolha da amostra para o frasco, com recurso a medidor multiparamétrico

A recolha e análise in situ é efectuada por técnico competente e com experiência no serviço.

10. METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS

Na fase de obra pretende-se ter uma análise da situação existente para que se possa ter uma comparação com os resultados observados na situação de referência.

11. RESULTADOS

A avaliação da qualidade das águas subterrâneas foi efectuada com base nas normas de qualidade referidas nos ANEXOS abaixo citados do Decreto Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.

- ANEXO I - Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano
- ANEXO XVI - Qualidade das águas destinadas à rega.

a. Análises in-situ

Tabela 3: Resultados obtidos in situ para a qualidade das águas subterrâneas - SUB 26 – 2ª campanha

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98		Dias de Recolha		
			ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27-jan
			VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUB 26 - Furo da junta de freguesia de Torgueda utilizada para rega	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-	Furo	Furo	Furo
	Hora	-	-	-	09:40	10:20	16:00
	cor e aparência				clara; sem cheiro	clara; sem cheiro	clara; sem cheiro
	pH	Escala de Sorensen	6,8-8,4	4,5-9	5,51	5,86	6,25
	Temperatura	°C	-	-	13,4	12,3	12,7
	Condutividade	mS/cm	-	-	88	86	81
	OD	mg/l	-	-	6,61	2,57	5,63
	Nível hidroestático	m					7,9
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	N.A.	N.A.	N.A.

Tabela 4: Resultados obtidos in situ para a qualidade das águas subterrâneas - SUB 27 – 2ª campanha

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98		Dias de Recolha				
			ANEXO XVI		ANEXO I		12-nov	22-dez	27 jan
			VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	VMR	VMA	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUB 27 - Fontanário de Torgueda, utilizado para consumo humano pela população e rega	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-			Fontanário	Fontanário	Fontanário
	Hora	-	-	-	-		14:45	12:00	15:05
	cor e aparência						clara; sem cheiro	clara; sem cheiro	clara; sem cheiro
	pH	Escala de Sorensen	6,8-8,4	4,5-9	6,5-8,5		5,77	5,82	5,8
	Temperatura	°C					12,6	11,7	12,1
	Condutividade	µS/cm	-	-	1000	-	191	184	164
	OD	mg/l	-	-	0,4	-	6,15	6,6	6,82
	Nível hidroestático	m							
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	-	-	0,5	0,39	0,36

Tabela 5: Resultados obtidos in situ para a qualidade das águas subterrâneas - SUB 28- 2ª campanha

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98		Dias de Recolha		
			ANEXO XVI		12-nov	22-dez	27 jan
			VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUB 28 - Mina do Largo da Borralheira, utilizada para rega	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-	Mina	Mina	Mina
	Hora	-	-	-	12:20	11:50	14:55
	cor e aparência				clara; sem cheiro	clara; sem cheiro	clara; sem cheiro
	pH	Escala de Sorensen	6,8-8,4	4,5-9	5,51	5,55	5,76
	Temperatura	°C	-	-	12,8	11,9	12
	Condutividade	mS/cm	-	-	76	96	77
	OD	mg/l	-	-	6,46	4,89	5,15
	Nível hidroestático	m		-	-	-	
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	N.A.	N.A.	N.A.

Tabela 6: Resultados obtidos in situ para a qualidade das águas subterrâneas - SUB 29- 2ª campanha

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98		Dias de Recolha		
			ANEXO XVI		12-nov	22-dez	27 jan
			VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUB 29 - Mina do Lameirão, utilizada para rega	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-	Mina	Mina	Mina
	Hora	-	-	-	15:14	11:15	14:25
	cor e aparência				clara; sem cheiro	clara; sem cheiro	clara; sem cheiro
	pH	Escala de Sorensen	6,8-8,4	4,5-9	6,26	6,47	8,35
	Temperatura	°C	-	-	11,92	10,4	13,5
	Condutividade	mS/cm	-	-	82	81	141
	OD	mg/l	-	-	9,6	8,3	9,04
	Nível hidroestático	m	-	-	-	-	
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	N.A.	N.A.	N.A.

Tabela 7: Resultados obtidos in situ para a qualidade das águas subterrâneas - SUB 30- 2ª campanha

Ponto Amostra	Parâmetros de Base	DL 236/98	Dias de Recolha
---------------	--------------------	-----------	-----------------

			ANEXO XVI		ANEXO I		12-nov	22-dez	27 jan
			VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	VMR	VMA	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUB 30 - Mina Particular, utilizada para abastecimento doméstico	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-			Mina	Mina	Mina
	Hora	-	-	-	-	-	15:46	10:40	14:15
	cor e aparência						clara; sem cheiro	clara; sem cheiro	clara; sem cheiro
	pH	Escala de Sorensen	6,8-8,4	4,5-9	6,5-8,5	-	5,7	5,91	5,97
	Temperatura	°C					13,83	12,7	11,9
	Condutividade	µS/cm	-	-	1000	-	154	162	164
	OD	mg/l	-	-	-	-	7,26	5,77	7
	Nível hidroestático	m							
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	-	-	N.A.	N.A.	N.A.

Tabela 8: Resultados obtidos in situ para a qualidade das águas subterrâneas - sub 31- 2ª campanha

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98		Dias de Recolha		
			ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27-jan
			VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUB 31 - Mina Particular, utilizada para rega	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-	Mina	Mina	Mina
	Hora	-	-	-	13:35	13:50	10:40
	cor e aparência				clara; sem cheiro	clara; sem cheiro	clara; sem cheiro
	pH	Escala de Sorensen	6,8-8,4	4,5-9	6,03	6,08	6,14
	Temperatura	°C	-	-	12,9	10,4	9,3
	Condutividade	mS/cm	-	-	201	196	198
	OD	mg/l	-	-	6,07	6,35	6,05
	Nível hidroestático	m					
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	0,003	0,002	0,077

12. DISCUSSÃO

No ponto Sub 26 não foi possível efectuar a medição do caudal dado tratar-se de um poço.

No ponto Sub 28 não foi possível efectuar a medição do caudal devido à reduzida velocidade de escoamento da água. A água chega à boca da mina em reduzida quantidade, acumulando-se num pequeno "lago".

No ponto SUB 30 não foi possível efectuar a medição do caudal devido à reduzida velocidade de escoamento da água. A água chega à boca da mina em reduzida quantidade, acumulando-se num pequeno "lago".

Os resultados obtidos na campanha de Janeiro são idênticos à situação de referência não tendo havido alterações na qualidade das águas avaliadas, com a excepção do ponto SUB 29 no parâmetro condutividade que passa de 82 mS/cm para 141 mS/cm, e no SUB 31 a estimativa de caudal aumentou bastante passando de 0,003 l/s para 0,077 l/s.

Quanto à comparação com os valores legais, dos parâmetros medidos que tenham valores de referência, em nenhum caso se ultrapassam os valores admissíveis.

B. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

1. OBJECTIVOS

A monitorização a realizar permitirá avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos impactes ambientais negativos previstos para alguns factores ambientais, avaliar o cumprimento dos limites estabelecidos na legislação em vigor e obter informação adicional que poderá ser utilizada, posteriormente, quer na reavaliação dos impactes, quer na redefinição das medidas de minimização propostas.

O principal objectivo do programa de monitorização é controlar a quantidade e qualidade das águas superficiais interceptadas pela via. O âmbito dos trabalhos a realizar inclui simultaneamente:

- Diagnosticar a situação actual do local, em termos de quantidade e qualidade das águas superficiais, e verificar o cumprimento da legislação versada sobre essa matéria;
- Acompanhar e avaliar os impactes associados à fase de construção e de exploração do projecto;
- Verificar a necessidade de implementar novas medidas de minimização dos impactes identificados;
- Fornecer elementos para a elaboração de EIA's e RECAPE's de projectos rodoviários.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL

O plano de Monitorização integra os princípios estabelecidos no Plano Geral de Monitorização dos estudos ambientais [Relatório da Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE)/Estudo de Impacte Ambiental (EIA)/Estudo de Medidas de Minimização (EMM)] decorrentes do processo de avaliação de impacte ambiental com a DIA 1290.

O Relatório de Monitorização (RM) segue a estrutura definida no Anexo V da Portaria nº330/2001, de 2 de Abril.

3. ANTECEDENTES

A empreitada em causa tem o propósito de terminar os trabalhos iniciados pela Concessionária da Auto-estrada do Marão, e insere-se na A4 – Auto-estrada do Marão, entre o Túnel do Marão e o Nó de Parada de Cunhos. Ao km 19+635, desenvolve-se para este em direcção a Vila Real, até ao km 29+534, onde estão englobados nós de ligação à rede viária adjacente, Nó de Campeã e Nó de Parada de Cunhos. O Nó de Parada de Cunhos liga à subconcessão da Auto-estrada Transmontana, já em serviço.

4. APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente Relatório de Monitorização referente à campanha 2 da fase de construção foi realizado durante o mês de Janeiro de 2015. Este relatório foi elaborado segundo as normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efectuados, tal como previsto nesta Portaria, sendo constituído pelos seguintes pontos:

1. Introdução
2. Descrição do programa de monitorização
3. Resultados do programa de monitorização
4. Discussão e interpretação dos resultados obtidos
6. Bibliografia
7. Anexos

5. ÁREA DE ESTUDO

Á área de estudo, IP4 - Sublanço Túnel do Marão/ Nó de Parada de Cunhos, localiza-se no concelho de Vila Real, entre o Km 19+635 e o Km 29+534 numa extensão de 10 Km nas freguesias de Campeã, Torgueda, Quintã e Parada de Cunhos.

Esta área é detentora de elevado valor ecológico, quer a nível florístico, como a nível faunístico, pois insere-se no Sítio Alvão/Marão, que reúne uma grande diversidade de habitats.

6. PARÂMETROS A MONITORIZAR

Os parâmetros a monitorizar *in situ*, para as águas superficiais estão indicados na tabela seguinte.

Tabela 9: parâmetros a monitorizar *in situ*, para as águas superficiais

PARÂMETROS IN SITU	pH
	Temperatura (°C)
	Cond. (µS/cm)
	OD (mg/l)
	Estimativa de caudal

7. LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS


Tendo em conta os objectivos definidos no ponto anterior, foram considerados os seguintes critérios na selecção dos locais de amostragem:

- Pontos mais vulneráveis à degradação da qualidade das águas tendo em conta as características do meio e os usos sensíveis da água identificados;
- Linhas de água mais intervencionadas durante a obra;
- Acessibilidade ao local de amostragem e proximidade das linhas de água em relação à via;
- Variação sazonal do caudal e velocidades de escoamento das linhas de água;
- Linhas de água com uma contribuição de trechos com maior área drenada;
- Caudais das linhas de água e a sua proximidade em relação à via;
- Principais linhas de água receptoras das escorrências da via.

As medições realizaram-se nos dias 27 de Janeiro de 2015

A localização dos pontos de amostragem definidos está indicada na tabela seguinte e a sua georreferenciação na figura 3.

Tabela 10: localização dos pontos de amostragem para as águas superficiais

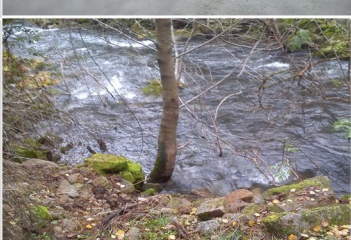Ponto	Descrição	Latitude	Longitude	Localização	Imagem
SUP 7	Afluente do Rio Sordo	-7,833843	41,283245	Km 22 + 850	
SUP 8	Rio Sordo	-7,832375	41,284472	Km 22 + 850	
SUP 9	Rio Sordo	-7,831698	41,285813	Km 23 + 000 (a)	
SUP 10	Afluente do Rio Aguilhão	-7,81846	41,267453	Km 24 + 750 (a)	
SUP 11	Albufeira do sordo	-7,789209	41,270287	Km 27 + 000 (a)	
SUP 12	Rio sordo	-7,786342	41,27043	Km 27 + 750	

O ponto SUP 7 a jusante não foi possível efectuar a medição devido a ausência de água neste ponto.

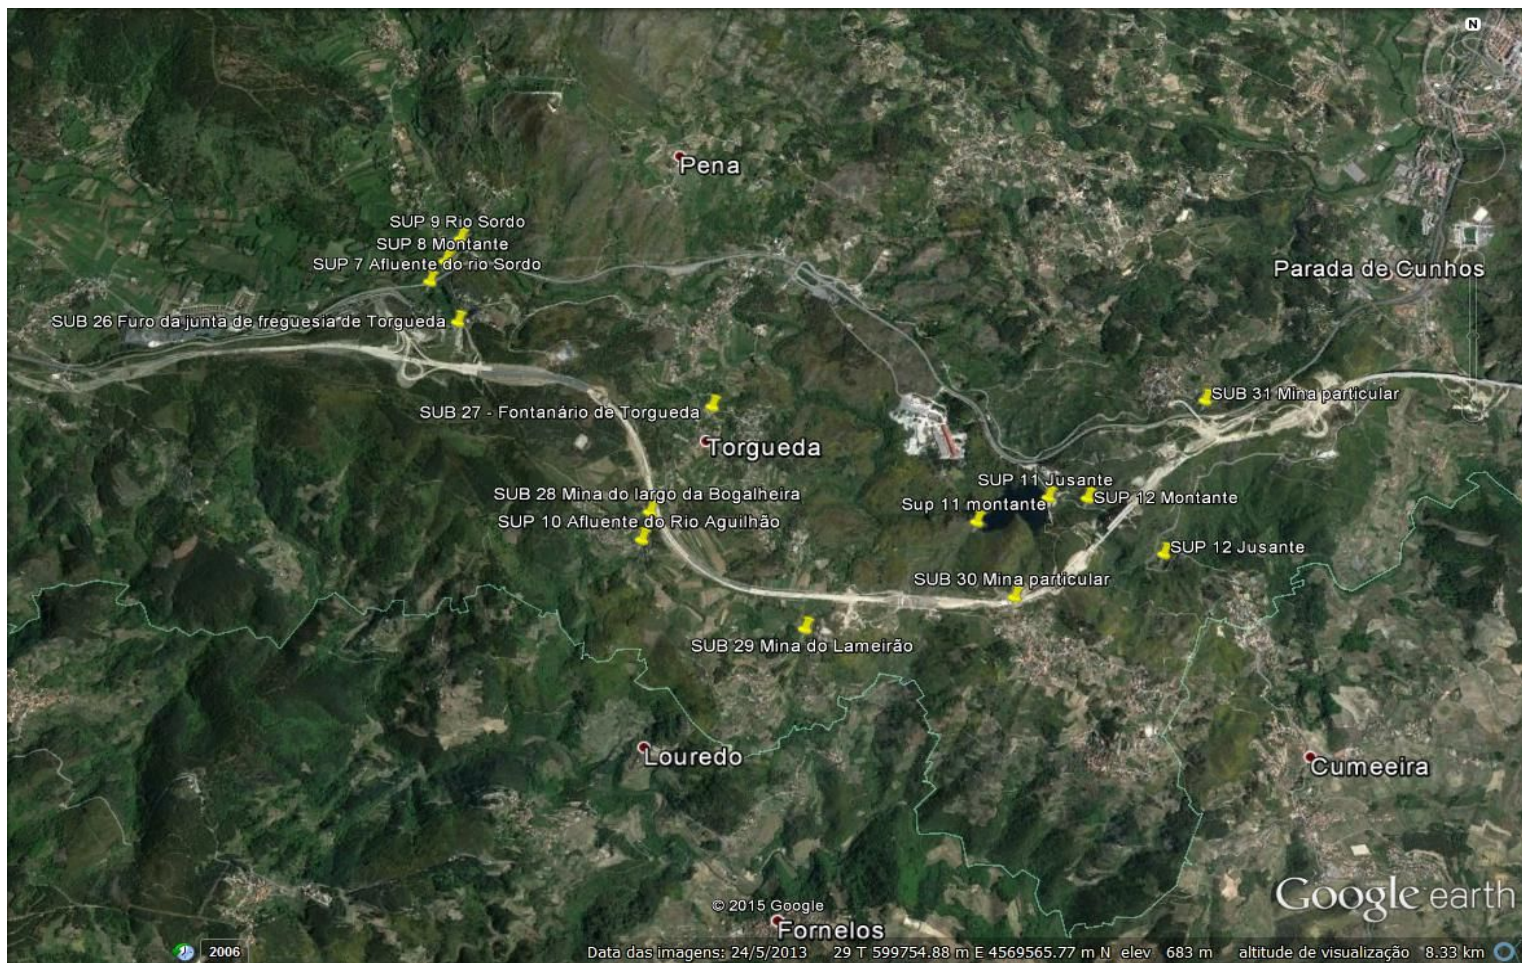


Figura 2: localização dos pontos de amostragem para as águas superficiais

8. AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO

A autoria técnica do relatório tem como responsável a empresa COLMUS – Consultoria em Qualidade e Ambiente, Lda., tendo sido reunida para o efeito a equipa técnica, a seguir discriminada:

EQUIPA TÉCNICA DO EIA		FORMAÇÃO ACADÉMICA
Coordenação Técnica do Projecto	Joana Duarte	Lic. Química
Elaboração do relatório		Phg Gestão ambiental
		Phg Energias renováveis
Recursos hídricos	Luságua	

9. METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS

As leituras in situ, tal como o nome indica, são efectuadas no local, imediatamente após estabilização dos parâmetros a analisar e recolha da amostra para o frasco, com recurso a medidor multiparamétrico

A recolha e análise in situ é efectuada por técnico competente e com experiência no serviço.

10. METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS

Na fase de obra pretende-se ter uma análise da situação existente para que se possa ter uma comparação com os resultados observados na situação de referência.

11. RESULTADOS

A avaliação da qualidade das águas superficiais foi efectuada com base nas normas de qualidade referidas nos ANEXOS abaixo citados do Decreto Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.

- ANEXO XVI - Qualidade das águas destinadas à rega.

- ANEXO XXI - Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.

a. Análises in-situ

Tabela 11: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 7 – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)			
SUP 7 JUZANTE - Afluente do Rio Sordo	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-		Rio	Rio	Rio
	Hora	-	-	-	-	11:15	13:15	15:30
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	6,22	6,26	6,47
	Temperatura	°C	-	-	-	11,9	10,6	10,4
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	74	45	40
	OD	mg/l	-	-	-	6,8	6,85	6,82
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	N.A.	0,507	0,38

Tabela 12: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 8 Montante – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98		Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU	
SUP 8 MONTANTE - Rio Sordo	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-		Rio	Rio
	Hora	-	-	-	-	17:20	12:10
	cor e aparência						
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	6,68	6,56
	Temperatura	°C	-	-	-	9,3	7,8
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	62	58
	OD	mg/l	-	-	-	7,78	8,1
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	13,37	8,85

Tabela 13: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 8 jusante – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 8 JUZANTE - Rio Sordo	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-		Rio	Rio	Rio
	Hora	-	-	-	-	10:50	17:15	11:50
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	6,61	6,41	6,62
	Temperatura	°C	-	-	-	10,6	9,7	8,7
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	73	74	69
	OD	mg/l	-	-	-	8,12	6,88	7,66
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	N.A.	20,12	16,52

Tabela 14: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 9 – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 9 - Rio Sordo	Tipo de captação	Furo/poço/mina				Rio	Rio	Rio
	Hora	-	-	-	-	10:30	17:05	11:40
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	7,16	6,5	6,92
	Temperatura	°C	-	-	-	10,9	9,7	8,5
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	56	64	122
	OD	mg/l	-	-	-	7,78	7,8	7,78
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	N.A.	37,44	67,7

Tabela 15: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 10 – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 10 - Afluente do Rio Aguilhão	Tipo de captação	Furo/poço/mina, etc	-	-		Afluente	Afluente	Afluente
	Hora	-	-	-	-	10:50	11:35	14:40
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	7,51	7,57	7,47
	Temperatura	°C	-	-	-	13,3	10,4	11,5
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	108	134	140
	OD	mg/l	-	-	-	7,13	7,19	7,5
	Estimativa de caudal	l/s	-	-	-	0,16	0,262	0,114

Tabela 16: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 11 Montante – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		N.A.	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 11 - Albufeira do sordo MONTANTE	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-			Albufeira	Albufeira
	Hora	-	-	-	-		16:10	13:20
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9		6,08	6,8
	Temperatura	°C	-	-	-		9,18	7,5
	Condutividade	mS/cm	-	-	-		56	57
	OD	mg/l	-	-	-		9,63	8,53
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-		N.A.	0,42

Tabela 17: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 11 Jusante – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 11 - Albufeira do sordo JUZANTE	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-		Albufeira	Albufeira	Albufeira
	Hora	-	-	-	-	14:50	14:20	11:20
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	7,54	7,52	7,5
	Temperatura	°C	-	-	-	11,8	9,1	8,5
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	56	65	85
	OD	mg/l	-	-	-	28	7,84	8,5
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	N.A.	N.A.	N.A.

Tabela 18: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 12 montante – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		18-nov	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 12 MONTANTE - Rio sordo	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-		Rio	Rio	Rio
	Hora	-	-	-	-	15:15	15:15	10:50
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	7,5	7,07	7,63
	Temperatura	°C	-	-	-	11,6	8,8	6,9
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	56	79	56
	OD	mg/l	-	-	-	8,42	8,87	9,39
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	N.A.	13,74	3,66

Tabela 19: Resultados obtidos para a qualidade das águas superficiais - SUP 12 jusante – campanha 2

Ponto Amostra	Parâmetros de Base		DL 236/98			Dias de Recolha		
			ANEXO XXI	ANEXO XVI		N.A.	22-dez	27 Jan
				VMR (valor máximo recomendado)	VMA (valor máximo admissível)	I. CAMPANHAS IN-SITU		
SUP 12 JUZANTE - Rio sordo	Tipo de captação	Furo/poço/mina	-	-			Rio	Rio
	Hora	-	-	-	-	-	15:30	10:10
	cor e aparência							
	pH	Escala de Sorensen	5-9	6,8-8,4	4,5-9	-	7,66	7,64
	Temperatura	°C	-	-	-	-	8,4	6,3
	Condutividade	mS/cm	-	-	-	-	77	245
	OD	mg/l	-	-	-	-	8,08	8,1
	Estimativa de caudal	m ³ /s	-	-	-	-	4,24	2,82

12. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na campanha de Janeiro são idênticos à situação de referência não tendo havido alterações na qualidade das águas avaliadas, com a exceção do parâmetro condutividade no ponto SUP 9 que passa de 86 mS/cm para 122 mS/cm, e no SUP 12 a passa de 77 mS/cm para 245 mS/cm.

Quanto à comparação com os valores legais, dos parâmetros medidos que tenham valores de referência, em nenhum caso se ultrapassam os valores admissíveis.

C. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA EROSÃO HÍDRICA

1. OBJECTIVOS

A monitorização a realizar permitirá avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos impactes ambientais negativos previstos para alguns factores ambientais, avaliar o cumprimento dos limites estabelecidos na legislação em vigor e obter informação adicional que poderá ser utilizada, posteriormente, quer na reavaliação dos impactes, quer na redefinição das medidas de minimização propostas.

Este programa de monitorização tem como objectivo prevenir e controlar o aumento de carga de sólidos e, consequentemente, o assoreamento do leito das linhas de água e valas de drenagem/rega localizadas na área de influência do traçado, que poderão vir a acontecer durante a fase de construção.

No decurso da obra deverá ser monitorizado de forma sistemática a erosão hídrica nas secções de vazão das linhas de água e valas de drenagem/rega associadas ao Rio Sordo e Afluente do Rio Sordo, interceptadas pelo Sublanço Túnel do Marão/ Nó de Parada de Cunhos.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL

O plano de Monitorização integra os princípios estabelecidos no Plano Geral de Monitorização dos estudos ambientais [Relatório da Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE)/Estudo de Impacte Ambiental (EIA)/Estudo de Medidas de Minimização (EMM)] decorrentes do processo de avaliação de impacte ambiental com a DIA 1290.

O Relatório de Monitorização (RM) segue a estrutura definida no Anexo V da Portaria nº330/2001, de 2 de Abril.

3. ANTECEDENTES

A empreitada em causa tem o propósito de terminar os trabalhos iniciados pela Concessionária da Auto-estrada do Marão, e insere-se na A4 – Auto-estrada do Marão, entre o Túnel do Marão e o Nó de Parada de Cunhos. Ao km 19+635, desenvolve-se para este em direcção a Vila Real, até ao km 29+534, onde estão englobados nós de ligação à rede viária adjacente, Nó de Campeã e Nó de Parada de Cunhos. O Nó de Parada de Cunhos liga à subconcessão da Auto-estrada Transmontana, já em serviço.

Antes do primeiro arranque da obra, em 2009 foi efectuada a caracterização da situação de referência, em condições plenas de avaliação do estado natural da área de intervenção. Entretanto a obra iniciou e já com movimentações de terra e trabalhos de construção civil desenvolvidos foi parada e assim se manteve até 2014.

4. APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente Relatório de Monitorização referente à campanha 2 da fase de construção foi realizado durante o mês de Janeiro de 2015. Este relatório foi elaborado segundo as normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efectuados, tal como previsto nesta Portaria, sendo constituído pelos seguintes pontos:

1. Introdução
2. Descrição do programa de monitorização
3. Resultados do programa de monitorização
4. Discussão e interpretação dos resultados obtidos
6. Bibliografia
7. Anexos

5. ÁREA DE ESTUDO

Á área de estudo, IP4 - Sublanço Túnel do Marão/ Nó de Parada de Cunhos, localiza-se no concelho de Vila Real, entre o Km 19+635 e o Km 29+534 numa extensão de 10 Km nas freguesias de Campeã, Torgueda, Quintã e Parada de Cunhos.

Esta área é detentora de elevado valor ecológico, quer a nível florístico, como a nível faunístico, pois insere-se no Sítio Alvão/Marão, que reúne uma grande diversidade de habitats.

6. PARÂMETROS A MONITORIZAR

Os parâmetros a analisar referem-se ao assoreamento das linhas de água.

Estes serão os principais parâmetros que devem ser observados, de modo a registar a evolução da acumulação de sólidos nas linhas de água, e que permitem detectar obstruções ao normal escoamento.

Esta avaliação será complementada com a medição da altura de água no leito e secção da linha de água, que deverá ser efectuada sempre no mesmo local e em comparação com as medições da situação de referência.

7. LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS

Os locais a monitorizar no âmbito da erosão hídrica estão relacionados com o tipo de intervenção a realizar ao nível da obra (ex. aterro/escavação e desenvolvimento do traçado em viaduto), com a sensibilidade dos solos à acção erosiva e com a proximidade de linhas de água.

Assim, atendendo a estes aspectos, referem-se em seguida os locais para a realização da monitorização da erosão hídrica.

Apesar de estar previsto fazer a monitorização a montante da faixa de intervenção e a jusante (neste caso ao longo de distâncias de 25 m, 50 m, 100 m e 500 m do limite da faixa de intervenção conforme o caudal e dimensão da linha de água), há locais de impossível acesso pela acentuada inclinação do solo e densa vegetação. Contudo procuraram-se pontos o mais próximo possível do previsto e indica-se em baixo os pontos monitorizados.

As medições realizaram-se 26 de Janeiro de 2015.

Tabela 20: Locais de monitorização da erosão hídrica

DESIGNAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
V10_M	Ribeira dos Pontões - Km 19+750	Junto ao V10 a montante
V10_J25	Ribeira dos Pontões - Km 19+750	25 m a jusante do V10
V10_J130	Ribeira dos Pontões - Km 19+750	130 m a jusante do V10
V10_J300	Ribeira dos Pontões - Km 19+750	300 m a jusante do V10
V11_J500	Afluente do Rio Sordo - km 26+800	500 m a jusante do V11
V12_M	Rio Sordo - km 27+750	Junto ao V12 a montante
V12_J25	Rio Sordo - km 27+750	25 m a jusante do V12
V12_J500	Rio Sordo - km 27+750	500 m a jusante do V12

A localização dos pontos de amostragem definidos encontra-se representada na figura seguinte

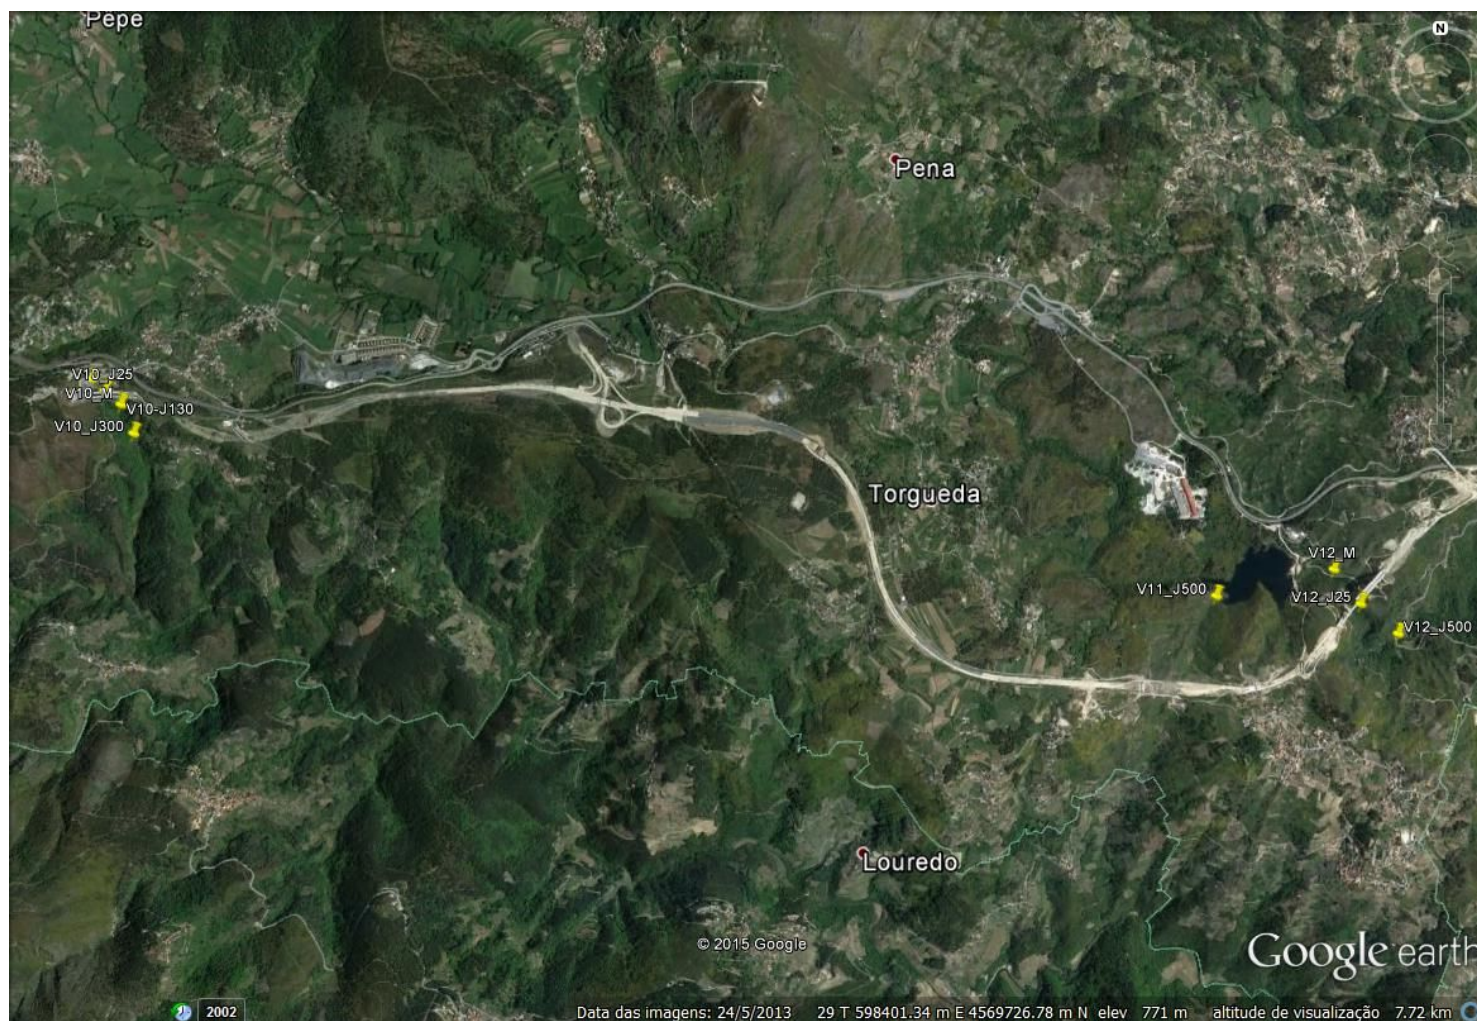


Figura 3: Localização dos pontos de amostragem para a erosão hídrica

8. AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO

A autoria técnica do relatório tem como responsável a empresa COLMUS – Consultoria em Qualidade e Ambiente, Lda., tendo sido reunida para o efeito a equipa técnica, a seguir descriminada:

EQUIPA TÉCNICA DO EIA		FORMAÇÃO ACADÉMICA
Coordenação Técnica do Projecto	Joana Duarte	Lic. Química
Elaboração do relatório		Phg Gestão ambiental
		Phg Energias renováveis
Erosão hídrica	Joana Duarte	Lic. Química
		Phg Gestão ambiental
	António Maria Teixeira	Engenharia Agro-pecuária
		Mestrando em Agro-pecuária

9. METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS

O trabalho de campo decorreu com visita aos pontos de monitorização para verificação visual do leito e das margens das linhas de água e valas de drenagem. Esta análise procura a acumulação de sedimentos e possível obstrução ao normal escoamento das águas. A avaliação é apoiada com registo fotográfico.

Para a análise da medição de altura da água no leito e secção da linha de água recorreu-se ao uso de uma escala graduada.

10. METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS

Na fase de obra pretende-se ter uma análise da situação existente para que se possa ter uma comparação com os resultados observados na situação de referência.

11. RESULTADOS

Apresentam-se os resultados dos pontos onde é possível observar as condições da linha de água, para os restantes pontos não há possibilidade de acesso, contudo as 3 linhas de água estão a ser monitorizadas, mas num menor número de locais. A proposta do plano de monitorização apontava para a observação a montante e a jusante, 25m, 50m, 100m e 500m, mas não é possível o acesso ao longo da linha de água, porque as margens são bastante íngremes e com vegetação muito densa de mato.

A avaliação da erosão hídrica é feita com base em três parâmetros:

Quanto ao leito: M.S. - Muita sedimentação; S – Sedimentação moderada; SS – sem sedimentação

Quanto ao aspecto da água: AL – água límpida, AT – Água turva; AO - Água Opalina

Quanto ao caudal: SE – sem expressão; ND – não determinado

Assim apresentam-se os resultados dos pontos possíveis de visitar.

Tabela 21 resultados do Ponto V10M - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014		
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	Sem trabalhos		
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	Sem chuva a mais de 8 dias		
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	A linha de água está entubada para passar a zona do V10 junto ao Túnel. Apresenta pouco fluxo de água.	Não visitado. O local não tem trabalhos na envolvente	Não visitado. O local não tem trabalhos na envolvente
ASPECTO VISUAL DO LEITO			
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA			
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	N.D.		
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	N.D.		

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Linha de água entubada

Tabela 22 resultados do Ponto V10-J25 - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	Sem trabalhos	Sem trabalhos	Não visitado. O local não tem trabalhos na envolvente
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	Sem chuva a mais de 8 dias	Sem chuva a mais de 5 dias	
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	M.S.	M.S.	
ASPECTO VISUAL DO LEITO	M.S.	M.S.	
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	M.S.	M.S.	
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	S.E. , N.D.	S.E. , N.D.	
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	N.D.	N.D.	

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Zona de aterro, Pedras e alguma vegetação

Tabela 23 resultados do Ponto V10-J130 - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	sem trabalhos	sem trabalhos	Não visitado. O local não tem trabalhos na envolvente
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	sem chuva a mais de 8 dias	sem chuva a mais de 5 dias	
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	
ASPECTO VISUAL DO LEITO	S.S , A.L.	S.S , A.L.	
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	45	30	
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	5	2	

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Areias e Pedras de sedimentação natural. Com vegetação

Tabela 24 resultados do Ponto V10-J300 - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	sem trabalhos	sem trabalhos	Não visitado. O local não tem trabalhos na envolvente
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	sem chuva a mais de 8 dias	sem chuva a mais de 5 dias	
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	
ASPECTO VISUAL DO LEITO	S.S , A.L.	S.S , A.L.	
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	90	80	
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	3,5	2	

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Areias e Pedras de sedimentação natural. Com vegetação

Tabela 25 resultados do Ponto V11-J500 - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	20-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	sem trabalhos	sem trabalhos	com trabalhos de terraplanagens
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	sem chuva a mais de 8 dias	sem chuva a mais de 5 dias	sem chuva a mais de 5 dias
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	S.S, A.L.	S.S, A.L.	S.S, A.L.
ASPECTO VISUAL DO LEITO	S.S, A.L.	S.S, A.L.	S.S, A.L.
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	S.S, A.L.	S.S, A.L.	S.S, A.L.
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	120	110	70 - 50
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	15	8	16 - 3

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Arenoso com Pedras e Pouca vegetação





Figura 4:leito e margem esquerda; leito e margem direita do V11-J500

Tabela 26 resultados do Ponto V12M - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	sem trabalhos	sem trabalhos	trabalhos de transporte de terras sobre o tabuleiro
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	sem chuva a mais de 8 dias	sem chuva a mais de 5 dias	sem chuva a mais de 5 dias
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
ASPECTO VISUAL DO LEITO	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	550	520	520
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	45	25	12

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Blocos de pedra e vegetação arbórea. Ambiente húmido propício à criação de musgos



Figura 5: Leito e margem esquerda do V12M

Tabela 27 resultados do Ponto V12-J25 - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	sem trabalhos	sem trabalhos	trabalhos de transporte de terras sobre o tabuleiro
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	sem chuva a mais de 8 dias	sem chuva a mais de 5 dias	sem chuva a mais de 5 dias
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
ASPECTO VISUAL DO LEITO	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	600	540	535
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	41+32	25	15

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Blocos de pedra e vegetação arbórea. Ambiente húmido propício à criação de musgos





Figura 6: Leito e margem esquerda; leito e margem esquerda e direita do V12-J25

Tabela 28 resultados do Ponto V12 J500 - Resultados da erosão hídrica, 2ª campanha

CAMPANHA	REFERENCIA	CAMPANHA 1	CAMPANHA 2
DATA	19-11-2014	22-12-2014	26-01-2015
TRABALHOS NA ENVOLVENTE	sem trabalhos	sem trabalhos	trabalhos de transporte de terras sobre o tabuleiro
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DOS ÚLTIMOS DIAS	sem chuva a mais de 8 dias	sem chuva a mais de 5 dias	sem chuva a mais de 5 dias
ASPECTO VISUAL DA MARGEM ESQUERDA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
ASPECTO VISUAL DO LEITO	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
ASPECTO VISUAL DA MARGEM DIREITA	S.S , A.L.	S.S , A.L.	S.S , A.O.
SECÇÃO DA LINHA DE ÁGUA (CM)	N.D.	N.D.	N.D.
ALTURA DA ÁGUA AO CENTRO (CM)	N.D.	N.D.	N.D.

HIDROMORFOLOGIA DA LINHA DE ÁGUA: Blocos de pedra e vegetação arbórea



Figura 7: Leito e margem esquerda do V12-J500

12. DISCUSSÃO

De uma forma geral todas as linhas de água observadas não apresentam sedimentação. Por indicações do cliente e como neste momento não se estão a realizar obras junto ao viaduto V10, não é necessário monitorizar. Ressalva-se que não havendo trabalhos no local, mantêm-se as condições da situação de referência.

Anexo I – FICHAS DE CAMPO DOS RECURSOS HIDRICOS

Anexo II – FICHAS DE CAMPO DA EROSÃO HIDRICA